


Tipps für Praktiker.

Flammlöten mit der Acetylenflamme.

Inhalt:

1. Verfahrensprinzip
2. Voraussetzungen zum Flammlöten
3. Verfahrensvarianten
4. Lötvorgang
5. Löten von Kupferrohren
6. Brenner zum Flammlöten
7. Zusammenfassung

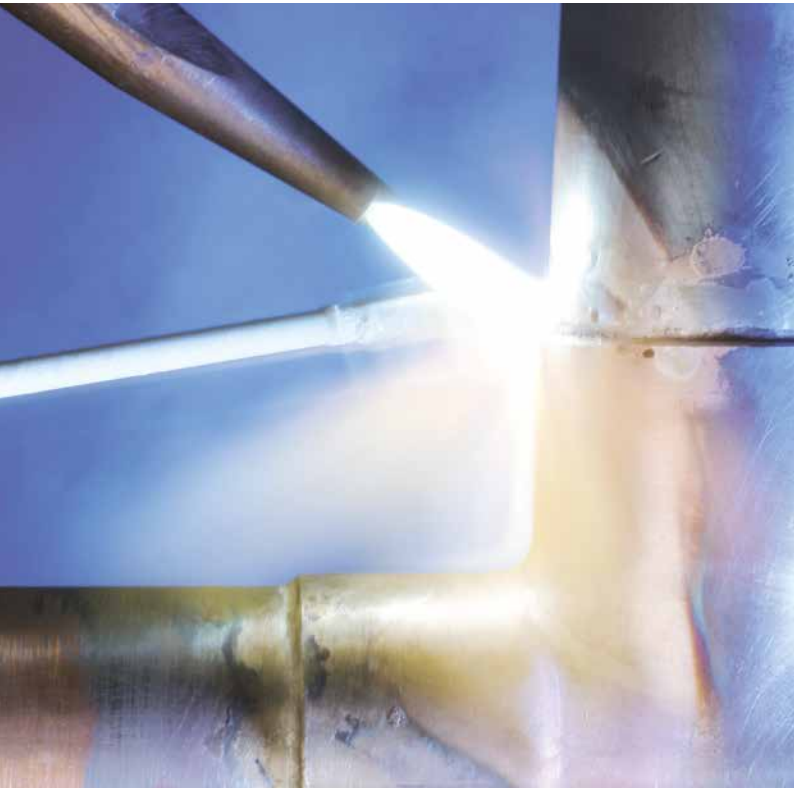

1. Verfahrensprinzip

Das Flammlöten ist ein Verfahren zum stoffschlüssigen Verbinden metallischer Werkstoffe, wobei eine flüssige Phase durch Schmelzen eines Lotes entsteht. Im Gegensatz zum Schweißen werden nicht die zu verbindenden Werkstücke selbst, sondern nur das Lot schmelzflüssig. Deshalb muss das verwendete Lot stets einen niedrigeren Schmelzpunkt als die zu verbindenden Grundwerkstoffe haben. Ein Vorteil des Lötens gegenüber dem Schweißen ist, dass durch das Löten viele und unterschiedliche Werkstoffe miteinander verbunden werden können.


In der Löttechnik wird je nach Arbeitstemperatur des verwendeten Lotes zwischen Weich- und Hartlötens unterschieden. Als Arbeitstemperatur wird die Temperatur bezeichnet, bei der das Lot vollständig flüssig ist und sich gut ausbreitet. Bei Arbeitstemperaturen bis 450°C spricht man von Weichlötens, bei Arbeitstemperaturen über 450°C von Hartlötens. Die nachfolgenden Ausführungen befassen sich hauptsächlich mit dem Hartlötens.

2. Voraussetzungen zum Flammlöten

Der Lötvorgang beruht darauf, dass die metallisch sauberen, oxidfreien und auf Arbeitstemperatur erwärmten Lötflächen der zu verbindenden Bauteile durch das aufgeschmolzene Lot gut benetzt werden. Damit werden eine Haftung und eine Art Legierungsbildung zwischen Grundwerkstoff und Lot herbeigeführt. Zur Beseitigung der Oberflächenoxide ist ein geeignetes Flussmittel notwendig. Die Festigkeit der Lötverbindung hängt von der Ausbildung der Lötstelle, den Eigenschaften des Lotes und der gelöteten Grundwerkstoffe ab. Zum Lötens werden die Lötflächen der zu verbindenden Bauteile mit einem geeigneten Wärmebrenner auf die Arbeitstemperatur des für den zu lötenen Werkstoff geeigneten Lotes erwärmt und das Lot zugeführt.

Lötspalt

Bereits bei der Konstruktion muss Platz für das Flussmittel und das Lot eingeplant werden. Beim Spaltlöten ist darauf zu achten, dass ein Lötspalt von 0,05 bis 0,2 mm vorhanden ist.

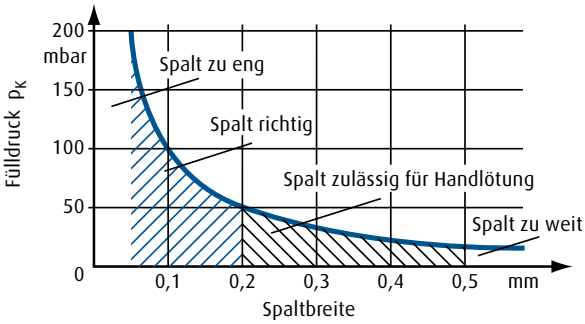

Kapillarer Fülldruck p_k in Abhängigkeit von der Spaltbreite b

Reinigen der Lötflächen

Die Lötfläche muss vor dem Erwärmen frei von Rost, Zunder, Öl, Fett oder Farbe sein. Die störende dünne Oxidschicht wird durch das Flussmittel gelöst.

Flussmittel

Die Art des verwendeten Flussmittels muss auf den zu lötenen Werkstoff und das verwendete Lot abgestimmt sein. Die Flussmittel werden nach ihren Eigenschaften und ihrem Verwendungszweck eingeteilt.

Die Flussmittel zum Hartlöten sind in DIN EN 1045 genormt. Flussmittel werden nur in dem vorgegebenen Temperaturbereich wirksam. Die Bereichsgrenzen nennt man untere und obere Wirktemperatur. Die untere Wirktemperatur muss mindestens 50°C unter der Arbeitstemperatur liegen. Flussmittel werden flüssig, pulverförmig oder als Paste geliefert. Ausserdem sind Flussmittel-Lot-Mischungen, Lote mit Flussmittelumhüllung und Lote mit Flussmittelseele im Handel.

Als Gasflux werden gasförmige Flussmittel bezeichnet. Sie können nur beim Flammlöten eingesetzt werden. Der Brenngasstrom wird durch ein flüchtiges Flüssigkeitsgemisch geleitet und reichert sich dabei mit dem Flussmittel an. Das Flussmittel wird dann mit der Flamme auf das Bauteil befördert und entfernt dort die Oxide. Beim Spaltlöten muss für das Durchlöten zusätzlich ein Flussmittel zugegeben werden. Der Vorteil des Verfahrens liegt im optimalen Schutz der Lötstelle während des gesamten Lötprozesses und der leichten Entfernbarekeit der nicht korrosiven Rückstände mit Wasser.



Ventilblock im Brenngasschlauch zum Anschliessen an das Flussmittelgemisch (Bild: Everwand & Fell)

Auftragen des Flussmittels

Das Flussmittel muss vor Lötbeginn aufgebracht und gleichmässig auf der gesamten Lötfläche verteilt sein. Beim Flammlöten von Hand wird das Flussmittel in der Regel mit einem Pinsel aufgetragen. Das automatisierte Flammlöten erfordert häufig das maschinelle Auftragen von Flussmitteln.

Um eine sichere und masshaltige Lötverbindung zu garantieren, muss sichergestellt werden, dass die Bauteile während des Lötvorganges nicht verrutschen können. Wenn das Flussmittel zu schmelzen beginnt, besteht die Gefahr, dass die zu lötenden Werkstücke wandern. Das muss bereits bei der Konstruktion der Lötverbindung berücksichtigt werden. Während des Lötvorganges ist oft eine mechanische Fixierung notwendig.

Lot

Das verwendete Lot muss auf die jeweilige Löt Aufgabe abgestimmt sein. Als Lot zum Hartlöten von Schwermetallen kommen im Wesentlichen Kupferbasislote und silberhaltige Lote nach DIN EN 1044 zum Einsatz. Hartlote für Aluminium haben nach DIN EN 1044 Arbeitstemperaturen unter 600 °C. Für das Fugendlöten von verzinkten Rohren werden kostengünstige hochschmelzende Kupferbasislote verwendet. Zum Löten von Kupfer an Kupfer gibt es Lote, die ohne Flussmittel gelötet werden können (siehe auch Abschnitt 5; Löten von Kupferrohren).

Lote	Arbeits-temp.	Flussmittel	Wichtige Anwendungsgebiete
A 340	690 °C	mit Flussmittel	Gas- und Wasserinstallation
AF 340	690 °C		Elektrotechnik
AF 314	650 °C		Gas- und Wasserinstallation
AG 403	730 °C	mit Flussmittel	Edelstahl
AG 502	690 °C		Hartmetallwerkzeuge
A 3005 V	710 °C	mit/ohne Flussmittel*	Kupferrohrinstallationen
A 3015 V	710 °C		

* Bei Kupfer-Phosphor-Loten sind für Verbindungen von Kupfer an Kupfer keine Flussmittel erforderlich. Bei Verbindungen von Kupfer an Messing oder Rotguss muss ein Flussmittel eingesetzt werden.

3. Verfahrensvarianten

Spalllöten

Beim Spalllöten werden die Werkstücke so vorbereitet, dass zwischen den zu lötenden Bauteilen ein enger Kapillarspalt vorhanden ist. Der Spalt wird nach Erreichen der Arbeitstemperatur hauptsächlich durch den kapillaren Fülldruck des Lotes gefüllt. Diese Verfahrensvariante wird sowohl zum Handlöten, zum teilmechanisierten Löten als auch zum vollautomatischen Löten eingesetzt.



Mechanisertes Spalllöten mit automatischer Lotzufuhr

(Bild: Everwand & Fell)

Fugenlöten

Fugenlöten wird ähnlich wie Gasschmelzschweissen durchgeführt. Die Lötfläche wird, ohne den Grundwerkstoff zu schmelzen, mit Lot gefüllt. Die Arbeitstemperatur des Lotes darf dabei nicht überschritten werden. Dieses Verfahren wird nur manuell ausgeführt. Ein Anwendungsbereich ist z. B. das Löten verzinkter Stahlrohre.

4. Lötvorgang

Erwärmen auf Arbeitstemperatur

Beim Flammlöten wird die für den Lötvorgang notwendige Wärme durch eine Brenngas-Sauerstoffflamme oder eine Brenngas-Luftflamme zugeführt. Dazu werden Schweiß- oder Wärmebrenner nach DIN EN ISO 5172 verwendet. Die Leistung des Lötbrenners muss dem Wärmebedarf des zu lötenden Bauteils angepasst sein. Der Lötvorgang muss innerhalb von fünf Minuten abgeschlossen sein. Das Flussmittel ist nach dieser Zeit mit Oxiden gesättigt und verliert somit seine Wirkung. Die Flamme sollte nicht direkt auf die mit Flussmittel versehene Lötstelle gerichtet werden, da sonst eine Flussmittelschädigung erfolgt. Beim Wärmen auf Löttemperatur ist darauf zu achten, dass der zu lötende Bereich gleichmässig und flächig erwärmt wird. Bei unterschiedlichen Werkstückdicken wird zuerst das Bauteil mit der grösseren Masse erwärmt und dann dasjenige mit der kleineren. Bei Werkstoffen mit unterschiedlichen Wärmeleitfähigkeiten wird zuerst das Bauteil mit der grösseren Wärmeleitfähigkeit bzw. das Bauteil, das mehr Wärme aufnimmt, erwärmt.

Zuführen des Lotes

Es wird zwischen angesetztem und eingelegtem Lot unterschieden.

Beim Löten mit angesetztem Lot wird das Lot erst dann zugegeben, wenn die Löttemperatur erreicht ist. Die Löttemperatur ist dann erreicht, wenn das Flussmittel schmilzt und glasig wird. Zur Vermeidung von Oxidation sollte der Lötstab vor und während des Lötens durch das Flussmittel geschützt werden.

Flammlöten von Kupfer mit eingelegtem Lot

Beim Löten mit eingelegtem Lot wird das Lot durch Kapillarwirkung in den Lötspalt gesogen. Das Lot fließt von innen nach aussen, das Flussmittel kann einfach entweichen. Diese Art der Lötung bietet die Möglichkeit, die Ausfüllung des Lötspaltes zu überprüfen. Für eine einwandfreie Lötverbindung ist ein relativ enger Lötspalt notwendig, um eine ausreichende Kapillarwirkung zu erreichen. Zu enge Spalten sind ebenfalls zu vermeiden, weil in diesen nicht ausreichende Mengen von Flussmittel, die zur Lösung der Oxide erforderlich sind, Platz finden.

Entfernen der Flussmittelrückstände

Flussmittelrückstände auf Schwermetallen werden durch Abspülen in heissem oder kaltem Wasser, durch Beizen oder mechanisch durch Bürsten oder Strahlen entfernt. Bei Leichtmetallen sind die Flussmittelrückstände durch gründliches Spülen in heissem Wasser zu entfernen.

5. Löten von Kupferrohren

Kupferrohre werden wegen ihrer besonderen Eigenschaften seit Langem mit gutem Erfolg in der Kälte- und Klimatechnik, im Klein- und Grossapparatebau, bei Sanitäts- und Heizungsinstallationen sowie in der Gas- und Flüssiggasinstallation eingesetzt. Für die Kupferrohrinstallation wurden deshalb besondere Kapillarlötlöttings, Hartlote, Verarbeitungs- und Löttechniken entwickelt. Kupfer-Verbindungen können mit Loten mit selbstfließenden Eigenschaften gelötet werden. Das sind phosphorhaltige Lote, bei denen der zulegierte Phosphor Flussmittelwirkung hat und deshalb kein Flussmittel erforderlich ist. Bei Verbindungen von Kupferrohren für die Gas- und Wasserinstallation ist das DVGW-Arbeitsblatt GW2 zu beachten. Für die Trinkwasserinstallation gelten besondere Bestimmungen. So dürfen z. B. Fittings nach DIN EN 1254 nur grösser $28 \times 1,5$ mm durch Hartlöten verbunden werden. Die zum Löten von Kupferrohren geeigneten Hartlote sind im DVGW-Arbeitsblatt GW2 aufgeführt. Das Weich- und Hartlöten und Verarbeiten von Kupferrohren ist ein sehr umfangreiches Anwendungsgebiet. Weitere Informationen siehe Informationsdruck «Die fachgerechte Kupferrohrinstallation», Deutsches Kupferinstitut Düsseldorf.

6. Brenner zum Flammlöten

Für die Wärmezuführung zum Flammlöten eignen sich sowohl handelsübliche Schweißbrenner als auch Mehrflammen-Wärmebrenner. Einstelldrücke und Gasverbräuche sind in der für den Brennertyp gültigen Betriebsanleitung enthalten. In Form und Leistung angepasste Sonderbrenner (siehe auch Linde-Prospekt LINDOFLAMM®) sind häufig zum automatisierten Flammlöten vorteilhaft.



LINDOFLAMM® Sonderbrenner: Acetylen-Druckluft-Brenner

7. Zusammenfassung

Für eine einwandfreie Lötverbindung sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen:

- Ausreichender, aber nicht zu grosser Lötspalt
- Reinigen der Lötflächen
- Auftragen des Flussmittels
- Sicherung der zu lötenden Teile gegen Verrutschen
- Erwärmen auf Arbeitstemperatur
- Zuführen des Lötstabes
- Entfernen der Flussmittelrückstände